


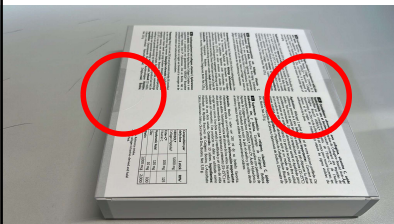






Produkt	Datum	Fehlerkategorie	Fehlerbeschreibung	Fehlerbild	Korrekturmaßnahme	Freigebenen Rücksprache QS Sperrn
betterfoods Lactojoy	02/24	Fertigungsfehler	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Lactojoy Tabletten</li> <li>&gt; fehlende Festigkeit / Härte</li> <li>&gt; Tabletten zerbröseln</li> <li>&gt; Kühe unvollständig</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Information an Fertigung</li> <li>&gt; Tabletten sperren</li> <li>&gt; Neuvermahlen veranlassen und das Pulver dem Prozess wieder zuführen</li> </ul>	ROT
Nutriproud Vitamin B12 plus Folsäure	04/24	externer Fehler	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Farbunterschiede in beige-stellter Primärverpackung</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Produktionsstopp</li> <li>&gt; Sperren</li> <li>&gt; Info an QS</li> </ul>	ROT
Nutriproud Maca plus L-Arginin	04/24	externer Fehler	Da der Beistellungs-Aufkleber "Deckelversiegelung" so breit ist, werden Teile der Dosenbeschriftung verdeckt.		Bitte Aufkleber so aufkleben, dass Teile des vorderseitigen Logos und <b>NICHT</b> die <b>Zutatenliste</b> der Rückseite verdeckt werden.	GRÜN

<p>Queisser Flohsamen- schalen</p>	<p>04/24 + 08/24</p>	<p>externer Fehler</p>	<p>Insektenbefall (Gespinnstmotte)</p>		<p>Produktionsstopp + Sperren des Rohstoffes + Sperren des Produktionsbereiches + Info an QS für Reklamation an Lieferant</p>	<p>ROT</p>
<p>Queisser</p>	<p>04/24</p>	<p>technischer Fehler</p>	<p>Der Ausdruck der Etiketten ist ausgefranst.</p>		<p>INTERN: Etiketten visuell prüfen und ggfls. neu ausdrucken lassen</p>	<p>GELB</p>
<p>betterfoods Lactojoy</p>	<p>07/24</p>	<p>Materialfehler</p>	<p>Die beigeestellten Aufkleber lösen sich ab.</p>		<p>Info an Kunde durch QS, Rückkontrolle und Aufkleber erneut fest andrücken</p>	<p>GELB</p>

<p>betterfoods Lactojoy</p>	<p>07/24</p>	<p>menschlicher Fehler</p>	<p>Lactojoy 45er  Keine Tabletten in der Blechdose  Entdeckung durch Kunde</p>		<p>INTERN: Sensibilisierung der Mitarbeiter auf dieses Fehlerbild / gewissenhafte Werker selbstkontrolle</p>	<p>ROT</p>
<p>Zirkulin Artischocke Verdauungshelfer</p>	<p>07/24 und 09/24</p>	<p>Maschinenfehler</p>	<p>Zirkulin Artischocke Verdauungshelfer  fehlende Kapseln im Blister  (Entdeckung durch Kunde)</p>		<p>INTERN: Überprüfung der Maschine (ist die Kameraüberwachung aktiv, funktioniert die Druckluft- Einheit) sowie stichprobenartige Kontrolle</p>	<p>ROT</p>
<p>Revitaltrax Anti-Aging Beauty Collagen Complex Stick</p>	<p>07/24</p>	<p>Maschinenfehler</p>	<p>Loch im Schlauchbeutel</p>		<p>Aussortieren und in rote Ausschusskiste sortieren sowie Info an QS</p>	<p>ROT</p>

<p>Revitaltrax Anti-Aging Beauty Collagen Complex Stick</p>	<p>07/24</p>	<p>Maschinenfehler</p>	<p>Loch im Schlauchbeutel</p>		<p>Aussortieren und in rote Ausschusskiste sortieren sowie Info an QS</p>	<p>ROT</p>
<p>Revitaltrax Anti-Aging Beauty Collagen Complex Stick</p>	<p>07/24</p>	<p>Maschinenfehler</p>	<p>Siegelnaht nicht richtig verschlossen</p>		<p>Prüfen durch Druck, Aussortieren und in rote Ausschusskiste sortieren sowie Info an QS</p>	<p>ROT</p>
<p>Revitaltrax Anti-Aging Beauty Collagen Complex Stick</p>	<p>07/24</p>	<p>menschlicher Fehler</p>	<p>Klebspunkte wurden an den verkehrten Seiten angebracht</p>		<p>Sticks müssen in neue Faltschachtel verpackt werden. Rückkontrolle. Gewissenhafte Werker selbstkontrolle</p>	<p>ROT</p>

<p>Anona Eisweiss-Pulver</p>	<p>07/24 + 08/24</p>	<p>externer Fehler (Fremdkörperfund )</p>	<p>Fremdkörperfund im gelieferten Eisweißpulver</p>		<p>Produktionsstopp und komplette Charge sperren sowie aussortierte Fremdkörper an QS übergeben, QS reklamiert dann gesamte Charge an Lieferant</p>	<p>ROT</p>
<p>Anona Eisweiss-Pulver</p>	<p>Sep 24</p>	<p>externer Fehler</p>	<p>rote Partikel im Eiweißpulver</p>		<p>rote Partikel = Rohstoffe, also Bestandteile der Rezeptur (Trockenfarbstoff Beta- Carotin)</p>	<p>GRÜN</p>
<p>Queisser - Unterfüllung Bio Flohsamenschalen 200g</p>	<p>Sep 24</p>	<p>menschlicher Fehler</p>	<p>Unterfüllung: SOLL: 200g IST: 38g</p>		<p>Es gelangte ein Einrichtteil zu den Gutteilen</p>	<p>ROT</p>
<p>Anona Eisweiss-Pulver</p>	<p>Okt 24</p>	<p>externer Fehler</p>	<p>Haar im Eiweißpulver</p>		<p>Sperren, Info an QS, Reklamation an Lieferant</p>	<p>ROT</p>

<p>Queisser Kollagenpulver</p>	<p>Nov 24</p>	<p>externer Fehler (Oecopac)</p>	<p>metallischer Fremdkörper im Kollagenpulver - Fremdkörperursprung: Dosenrand (ein Abschnitt am Dosenrand wurde werksseitig (bei Oecopac) nicht ordnungsgemäß entfernt und hat sich während unserer Abfüllung gelöst und fiel in das Pulver.</p>		<p>Dosen optisch vor Befüllung prüfen, Sperren, Info an QS, Reklamation an Lieferant</p>	<p>ROT</p>
<p>anona foodspring shape shots</p>	<p>Nov 24</p>	<p>technischer Fehler</p>	<p>optischer Fehler, bedingt durch neue Siegelungstechnik an Wolf-Anlage</p>		<p>Aussortieren und in rote Ausschusskiste sortieren sowie Info an QS + Fertigungsleitung</p>	<p>ROT</p>
<p>Queisser DH pure Kollagenpulver 200g</p>	<p>Nov 24</p>	<p>externer Fehler</p>	<p>Es befinden sich kleine schwarze Partikel im Kollagenpulver</p>		<p>Sieben + optische Kontrolle, bei Entdeckung Info an QS, Produktionsstopp und Reklamation an Lieferant (halavat)</p>	<p>ROT</p>
<p>Queisser DH pure Taurin / DH pure Coenzym Q10</p>	<p>Nov 24</p>	<p>menschlicher Fehler</p>	<p>Codierung Umkarton und Dose ist verschieden Umkarton: L101020 Dose: L:101020  Der ":" muss auf der Dose weggelassen werden.</p>		<p>genaue Kontrolle bei Freigabe der Codierung, Einstellen der Codierung ohne ":"</p>	<p>ROT</p>

<p>Revitaltrax Waren-eingang Falt-schachteln</p>	<p>Jan 25</p>	<p>externer Fehler</p>	<p>Vermischung verschiedener Chargen in einem Umkarton (laut Etikett soll eine Charge im Umkarton enthalten sein, aber es befanden sich zwei verschiedene Faltschachtel-Arten in diesem Karton. Gefahr der Verwechslung!</p>		<p>Kontrolle bei Wareneingang und bei Codierung und Konfektionierung</p>	<p>ROT</p>
<p>DH SYS Beauty Kollagen/ Pulverabfüllung in Dosen</p>	<p>Jun 25</p>	<p>interner Fehler</p>	<p>Unvollständige Siegelung der IHS Einlage durch Pulvermigration</p>		<p>Stichproben Kontrolle während Produktion, Ständige Kontrolle der Tunnelführung und der Leistung, Aussortieren und ggf. Nachsiegeln der fehlerhaften Stichproben, Nach Fund Neueinstellung des Induktionstunnels und Bewertung der Siegenahrt bis vollständige Versiegelung gewährleistet.</p>	<p>GRÜN</p>
<p>Queisser</p>	<p>Jan 26</p>	<p>Anlieferzustand n.i.O.</p>	<p>Anlieferung erfolgte in einem Doppeldecker - LKW: Entladevorgang bei Queisser benötigt das zehnfache der üblichen Zeit</p>		<p>&gt; Doppeldecker-LKW = verboten &gt; Stapeln der Ware ist i.O. &gt; Lager-MA müssen beim Beladen prüfen, dass es kein Doppeldecker-LKW ist</p>	<p>ROT</p>

DH SYS Beauty Kollagen	Feb 26	Deckel n.i.O.	silber-metallisierte Deckel weisen optische Schadstellen auf		<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Deckel dürfen nicht verwendet werden</li> <li>&gt; Info an QM/QS</li> <li>&gt; Deckel werden gesperrt und reklamiert</li> </ul>	ROT